

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ"

Инструкция по запуску тестовой версии системы мониторинга
промышленного оборудования CNC-VISION,
предоставленной для проведения экспертной проверки

Москва, 2024

1. Запуск тестовой версии программы


Тестовая версия системы мониторинга промышленного оборудования CNC-VISION предоставляется в виде ссылки на удалённый доступ к инфраструктуре с развёрнутым экземпляром ПО.

Для запуска необходим компьютер с предустановленным интернет-браузером, а также наличие доступа к сети Internet.

Для запуска в адресной строке интернет-браузера необходимо ввести предоставленную заранее ссылку.

Затем в открывшемся окне необходимо ввести логин и пароль (рисунок 1).

После этого выполнится вход в систему.

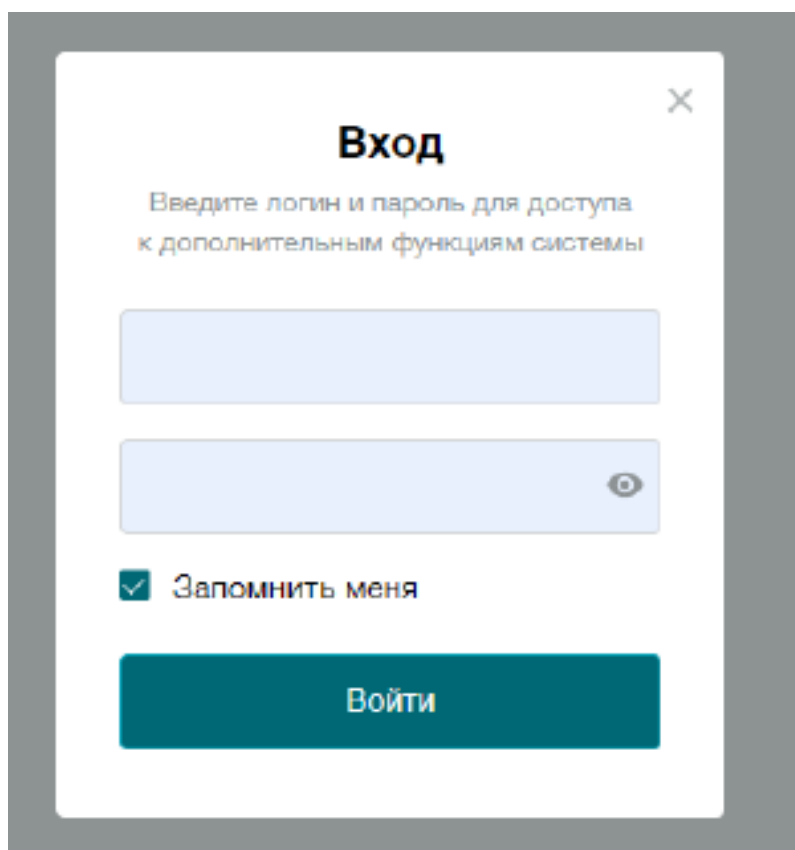

The image shows a login window titled "Вход" (Login). At the top right of the window is a close button (X). Below the title, there is a subtitle: "Введите логин и пароль для доступа к дополнительным функциям системы". There are two light blue input fields: the first is for the login name, and the second is for the password, with a small eye icon on the right side of the password field. Below the input fields is a checkbox with a checkmark and the text "Запомнить меня". At the bottom of the form is a large teal button with the text "Войти".

Рисунок 1 – Вход в систему